

テーブルトップチェーンコンベア CSQシリーズ

型式:CSQ88-S CSQ88-P

保存用

はじめに

このたびは、〈CSQシリーズ〉をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。
 本製品は軽搬送用のコンベアです。ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 お読みいただきました後も大切に保存しておいてください。この製品を譲渡される場合は、この説明書を必ず添付してお渡してください。
 本書は以下のような構成になっております。

1 安全のために1	6 起動5
2 使用上のご注意3	7 保守6
3 構成3	8 保守品目7
4 設置方法4	9 仕様8
5 配線5	保証期間と保証範囲	108

1 安全のために

ご使用前に、この「安全のために」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。ISO、JIS およびその他の安全規則に加えて、必ず守ってください。

安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

■ 表記について

本書で使用しているそれぞれの記号が持つ意味は、下記のとおりです。

● 注意事項

 危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

● 絵表示の例

	この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解や修理・改造の禁止)が描かれています。
	この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

⚠ 危険



- 次に示す用途では、使用しないでください。
 1. 人命および身体の維持・管理等を目的とする機器
 2. 人の移動や搬送を目的とする機器・機械装置
 3. 特に安全を目的とする用途への使用

⚠ 警告



- 次に示すような条件や環境で使用する場合は、安全対策へのご配慮をいただくとともに、当社に必ずご連絡くださいますようお願いいたします。
 1. 「カタログ」、「取扱説明書」に記載のある仕様以外の条件や環境、野外での使用、転用
 2. 原子力、鉄道、航空、車輜、医療機器、飲料、食料に触れる機器、娯楽機器および安全機器などへの使用
 3. 人や財産に大きな影響が予想され、特に安全が要求される用途への使用



- コンベアは、「カタログ」、「取扱説明書」に記載のある仕様、搬送能力の範囲内で使用してください。



- コンベアを含む、機械装置の動作中には可動部にご注意ください。また、特に人体に危険を及ぼす恐れがある場合には、保護カバー等を取り付け、安全対策を施してください。



- コンベアの本体に過大な外力・衝撃を加えないでください。破損の原因となる可能性があります。



- 次に示す環境では、使用しないでください。
 1. 過度の振動および衝撃の加わる場所での使用
 2. 腐食性ガス、引火性ガス、化学薬品、海水、水、油、水蒸気および粉塵や切粉等の雰囲気または付着する場所での使用
 3. 周囲に熱源があり、輻射熱を受ける場所での使用
 4. 花火、爆薬等、爆発する可能性のある製品を製造する場所での使用



- 製品の基本構造や性能、機能に関わる分解、改造は行わないでください。



- 製品に関わる保守点検等は、供給している電源を遮断してから行ってください。



- 本装置を産業機械や生産ラインなどに組み込む場合には、転倒、移動が発生しないように気を付けてください。



- 電源コードを傷つけないでください。電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。以下の点に注意してください。
 1. 設置時に、壁面や他の機械類と装置の間に電源コードをはさみ込まない。
 2. 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
 3. 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
 4. 電源コードを抜くときは、必ずプラグをもって抜く。



- めれた手で電源プラグをさわらないでください。めれた手で電源プラグを抜き差しすると、感電の原因となることがあります。



- 本装置を使用する場合、服の巻き込みや引っ掛かりを防止するため、正しい服装で作業してください。




- コンベアの運転中は、手や指を近づけないでください。手や指がコンベアの可動部に挟まり、骨折などの大けがをする恐れがあります。

2 使用上のご注意

⚠ 注意

- 
 - コンベア上に搬送物を載せたまま起動しないでください。過負荷(オーバーロード)になりモータを焼損する恐れがあります。
- 
 - コンベアのチェーンに必要以上のテンションを与えないでください。チェーン寿命を早めると同時に、コンベア本体を破損する恐れがあります。
- 
 - 標準チェーン仕様以外の条件や、環境に転用しないでください。
- 
 - チェーン上に搬送物を多数載せ、それをストップ等で停止させた状態でチェーンを駆動し続けることは避けてください。チェーンの寿命劣化の恐れがあります。

3 構成

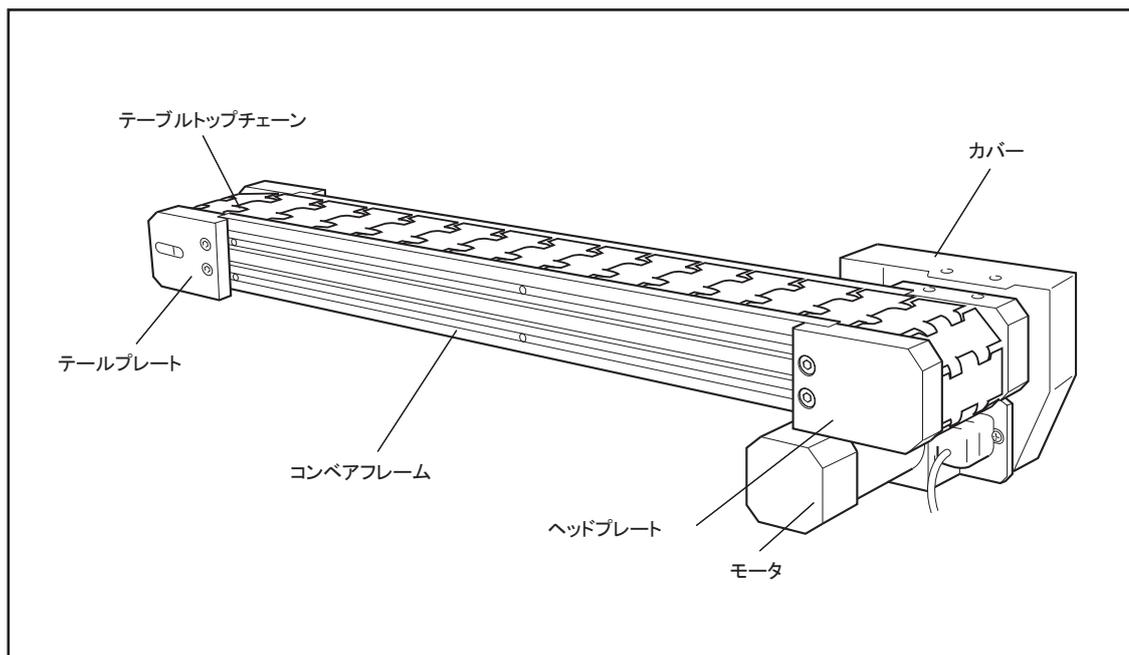

- このコンベアは、アルミ押出成形のフレームに各種パーツを取り付けた構造になっています。
- 新たにオプションを追加する場合、あるいはモータ、チェーン変更の必要が生じた場合など、仕様の変更にも容易に対応できる構成ですので、必要な場合はご用命ください。

4 設置方法

4.1 本体の取付


オプション(別紙カタログをご参照ください)を使用しないで、お客様製作のブラケット、スタンド等を使用してコンベアを装置へ取り付けたりラインの一部として自立させる場合は、コンベアフレームの両側面にあるT溝とオプションの専用ナットOPS1-5(M6)、OPS1-6(M4)、OPS1-11(M5)を使用してください。

右図のT溝寸法を参照し、適切なサイズのボルトで確実に固定してください。

4.2 各種アタッチメントの取付

各種アタッチメントおよびワークのガイド等の取付には、コンベアフレームの両側面にあるT溝とオプションの専用ナットOPS1-5(M6)、OPS1-6(M4)、OPS1-11(M5)を使用してください。

右図のT溝寸法を参照し、適切なサイズのボルトで確実に固定してください。

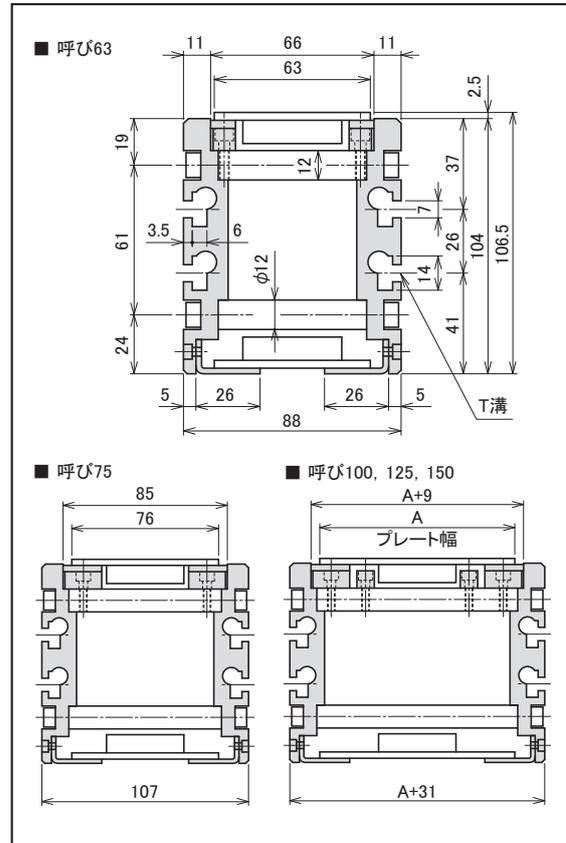

注意



- 本体の取付に際しては、コンベアフレームが強い外力でねじられることがないようにしてください。




- 本体の取付に際しては、チェーンのテンション調整ができることを考慮してください。



- 取付用ボルトの先端がコンベアフレームに当たらないように、使用するボルトを選択してください。

4.3 専用ナットの挿入方法

1. 専用ナットを斜め上方へ押し上げるように差し込んでください。
2. ナットが奥まで入ったら、ナットを回すようにして下端を斜め下方へ押し込んでください。
3. T溝の底へナット下端が落ちれば取り付けは完了です。

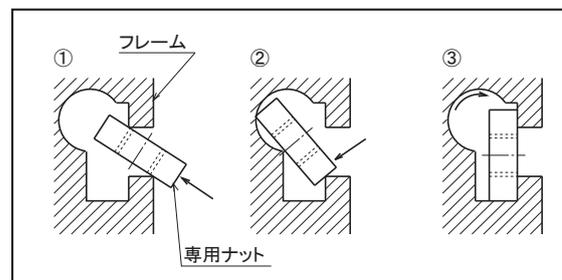

注意




- 専用ナットを追加挿入する時、組付けてあるアタッチメント等を分解しないでください。専用ナットは、溝の任意の位置から追加挿入が可能です。


5 配線

本体をシステムに組み込む場合は、結線図を参考にして、設計してください。

インダクションモータ

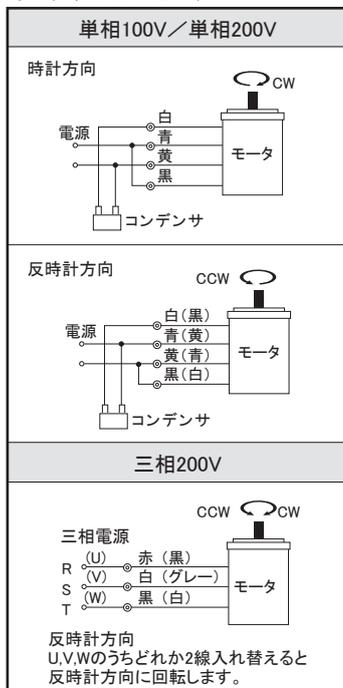

スピードコントロールモータ

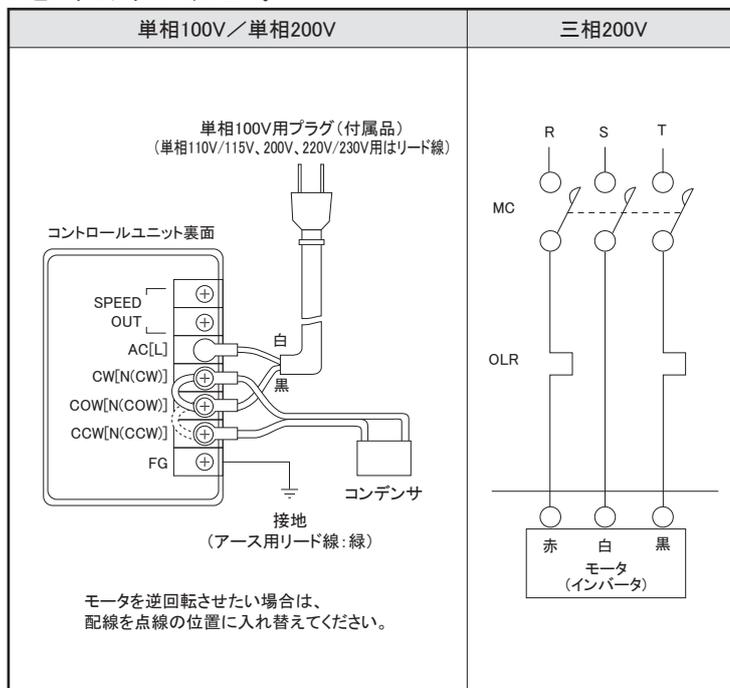

⚠ 注意



- 感電防止のため、必ず「アース線」を接続してください。
- モータ保護および火災防止のため、「サーマルリレー」を取り付けてください。
- 電源側には「漏電遮断器」を取り付けてください。
- 万一の場合に、直ちにコンベアを停止できるように「非常停止装置」を設けてください。
- 弊社標準外のモータご指定による納入の場合には、未配線でご出荷する場合があります。また、弊社標準の単相200V及び三相200Vモータは未配線でご出荷します。配線時には、ベルトが引張駆動になるよう(押出駆動にならないよう)モータの回転方向に注意してください。
- モータの回転方向を切り替える場合、コンベアの電源がOFFであることを確認してから、作業を行ってください。

6 起動

単相100V仕様の場合は、付属のACコードのプラグを単相100V電圧用コンセントに差し込んでください。コンベアが起動します。

単相200V・三相200V仕様の場合は、未配線でご出荷しております。必ず専門知識のある人が結線図に基づき配線を行い、コンベアを起動してください。

⚠ 注意



- 本装置の使用電源電圧は単相100V、単相200Vおよび三相200Vです。必ず指定の電源電圧を使用してください。その他の電圧では、絶対に使用しないでください。

7 保守


7.1 チェーンのテンション調整

出荷時に、チェーンのテンションは調整してありますが、運送時の振動等で狂うことがあります。据え付け時に確認してください。また、チェーンは正常な使用においても、使用頻度や使用期間により、伸びが発生します。定期的にチェックを行い、以下の手順で調整してください。

1. セットボルト1、2を緩めてください。
2. チェーンの状態を確認し、以下の対処を行ってください。

- チェーンが伸びた場合
テンション調整ボルト1、2(M6×60全ネジ)を均等に時計方向に回して、適度なテンションを付加した後、蛇行の調整を行ってください。

3. セットボルト1、2を締めてください。

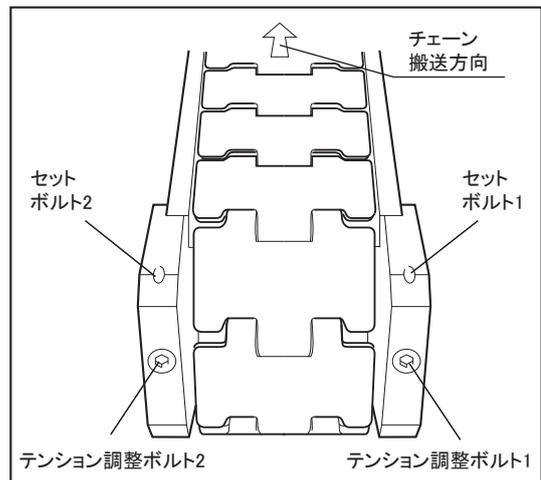

⚠ 注意



- チェーンに必要以上のテンションを付加しないでください。チェーンにテンションを付加しすぎた状態でコンベアの運転を続けると、チェーンの劣化や、スプロケット軸受部の損傷が発生する恐れがあります。蛇行調整の際には、テンションも考慮しながら調整してください。




- テンション調整は少しずつ行ってください。テンション調整ボルト1、2を交互に、逆方向に回してテンションを一定に保つようにして、実施してください。片側のテンション調整ボルトのみを何度も回すと、チェーンが右または左に急激に寄り、アタッチメント等に接触し、コンベア本体の破損の原因になります。

7.2 チェーンの交換



チェーンに亀裂などの損傷があるときは、以下の手順で新しいチェーンに、交換してください。

1. 脚、ガイド等を取り外してください。
2. セットボルト1、2を緩めてください。
(セットボルトは片側2個入っています)
3. テンション調整ボルト1、2(M6×60全ネジ)を緩め、十分にチェーンを緩めてください。
4. 連結ピンを細い棒状の治具でたたいて抜き取ります。連結ピンはどのリンクからでも、どちらの方向からでも抜き取ることができます。
5. チェーンを取り外してください。
6. 新しいチェーンを2～5の逆の手順で取り付けてください。
7. 「7.1 チェーンのテンション調整」に従って、チェーンのテンション調整を行ってください。
8. 手順1で外した、脚、ガイド等を取り付けてください。

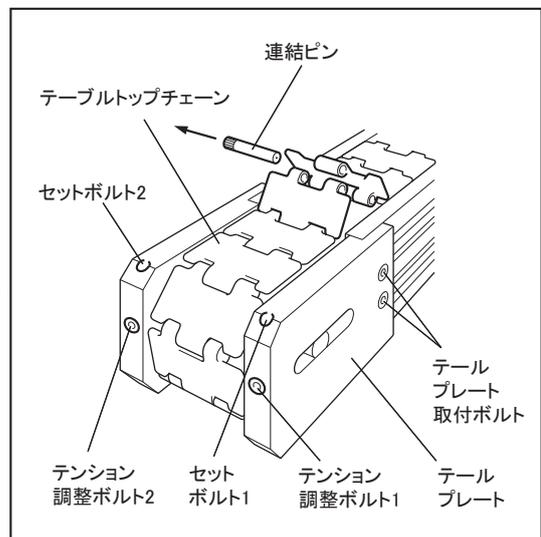

7.3 ギアヘッドの交換

1. カバー取付ねじ(上)2本とカバー取付ねじ(横)1本を外し、カバーを取り外してください。
2. モータ取付プレート取付ボルトを緩め、駆動用チェーンのテンションを緩めてください。
3. スプロケットにかかっている駆動用チェーンを取り外してください。
4. スプロケットのセットビス2本を緩め、セットキーとスプロケットを同時に引き抜いてください。
5. モータ取付ネジ4本を外し、モータとギアヘッドを分離してください。
6. 新しいギアヘッドを1~5の逆の手順で取り付けてください。

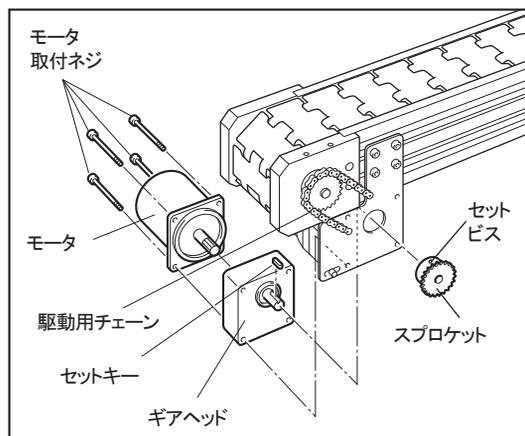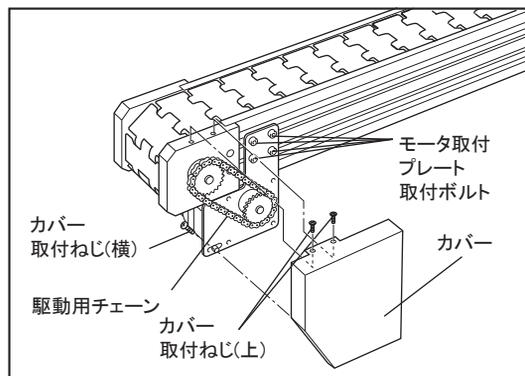

8 保守品目

		型 式		メーカー
		60W	90W	
駆動モータ	定速	単相100V	5IK60GU-AF	オリエンタルモータ(株)
		単相200V	5IK60GU-CF	
		三相200V	5IK60GU-SF	
	変速	単相100V	US560-501C	
		単相200V	US560-502C	
		三相200V	5IK60GE-SW2	
ギアヘッド		5GU□KB(変速 三相200Vのみ 5GE□S)		
ベアリング	駆動部	1204 [2個]		—
	従動部	6004ZZ [2個]		
テーブルトップチェーン (□にリンク数が入ります)	S	呼び 63 : TT635-N-□	チェーンリンク数= (2×プーリ間長さ)/38.1+7 (端数は四捨五入)	(株)椿本チエイン
		75 : TT762-N-□		
		100 : TT1016-N-□		
		125 : TT1270-N-□		
		150 : TT1524-N-□		
	P	呼び 63 : TTP635-LFB-□		
		75 : TTP762-LFB-□		
		100 : TTP1016-LFB-□		
		125 : TTP1270-LFB-□		
		150 : TTP1524-LFB-□		
駆動チェーン		OCM35×48リンク		オリエンタルチエン工業(株)
駆動チェーン用スプロケット		駆動チェーン用スプロケットは当社加工品となっております。		NKE(株)

9 仕様

●仕様

使用電源電圧	単相100、200V 50、60Hz 三相200V(ご指定によります)
標準チェーン	(1) 型式: ステンレスタイプ TT()-N-リンク数 [(株)椿本チエイン] プラスチックタイプ TTP()-LFB-リンク数 [(株)椿本チエイン] (2) 寸法: 幅 ご注文内容によります。(幅 63.75.100.125.150) 長さ 保守品目欄テーブルトップチェーン参照
仕様	(1) 駆動スプロケット φ87.81mm (2) 従動スプロケット φ87.81mm (3) 駆動用チェーンピッチ 9.525mm
使用可能温度	連続 0~50℃ (結露なきこと)

●搬送速度

ギアヘッド減速比		(m/sec)										
		25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180
CSQ88-S CSQ88-P	50Hz	0.277	0.230	0.192	0.138	0.115	0.092	0.077	0.068	0.058	0.046	0.038
	60Hz	0.332	0.277	0.230	0.165	0.138	0.110	0.092	0.083	0.068	0.055	0.046

10 保証期間と保証範囲

1. 保証期間

製品の保証期間は、納入後1年間または2000時間のうち、早い方といたします。

2. 保証範囲

上記保証期間中に、当社側の責任により故障が生じた場合は、その製品の故障部分の交換、または修理を無償で行います。ただし、つぎに該当する場合は保証いたしかねますのでご了承ください。

1. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに
取り扱われたことによる場合。
2. 故障の原因が納入品以外の事由による場合。
3. 弊社指定の者以外の第三者により行われる改造、または修理による場合。
4. 天災、災害などの、不可抗力に起因する場合。
5. 搬送用チェーン

ここでいう保証は製品単体の保証に限るもので、製品の故障により誘発される損害は保証いたしかねますのでご了承ください。

なお、本保証は日本国内でのみ有効です。

NKE株式会社 [旧社名(株)中村機器エンジニアリング]

本 社 工 場 〒612-8487 京都市伏見区羽東師菱川町366-1 TEL:075-924-0653 FAX:075-924-4653
 さいたま営業所 〒337-0007 さいたま市見沼区丸ヶ崎町11-10 TEL:048-797-9671 FAX:048-797-9672
 名古屋営業所 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山2丁目13-22 fビル金山1F TEL:052-322-3481 FAX:052-322-3483
 京都営業所 〒612-8487 京都市伏見区羽東師菱川町366-1 TEL:075-924-3293 FAX:075-924-3290

◆URL=<https://www.nke.co.jp/> ◆E-mail: promotion@nke.co.jp

- 技術的なご質問などは、フリーダイヤル 0120-51-5651 (AM.9:00~PM.5:00 土日、祝祭日休み)
または E-mail: promotion@nke.co.jpまでお問い合わせください。
- お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。